


# 1. Анализ причин отказов-1

Ошибка 1:


Клапан выбора места J06-0107 установлен в выносной гидроблок

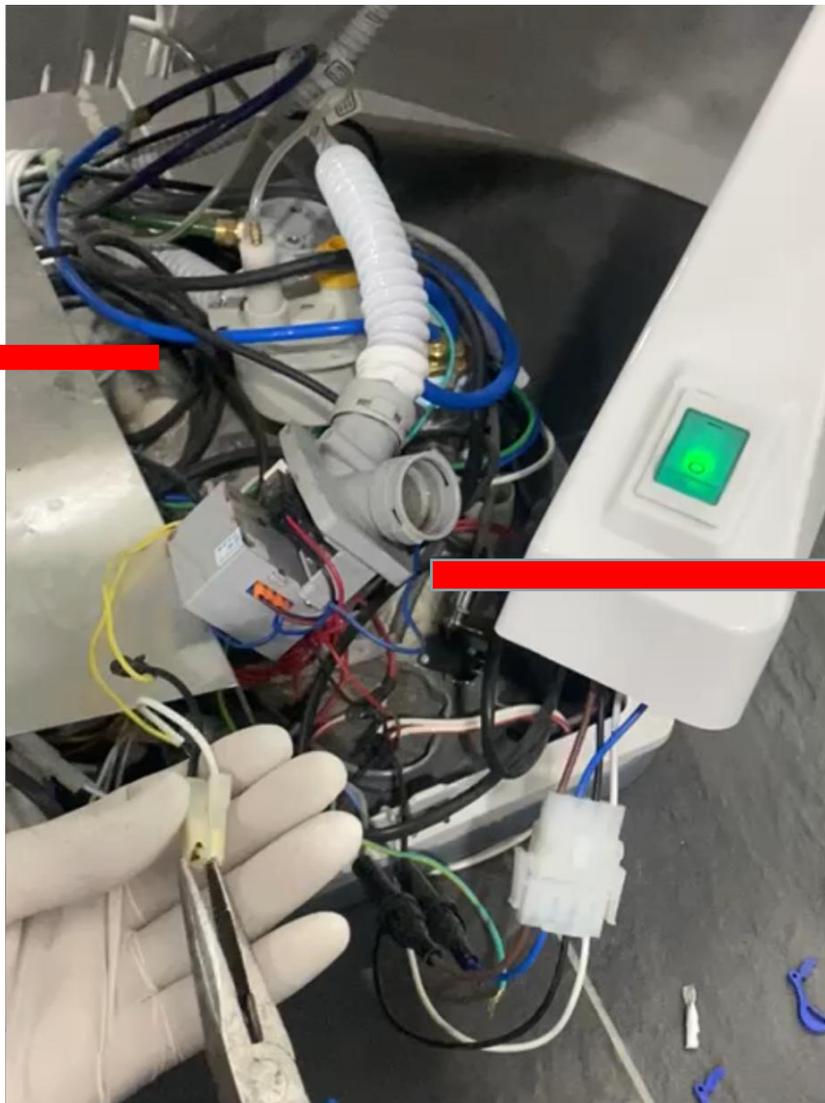

Ошибка 2:

Клапан выбора места J06-0107 был установлен в перевернутом виде

# 1. Анализ причин отказов-1

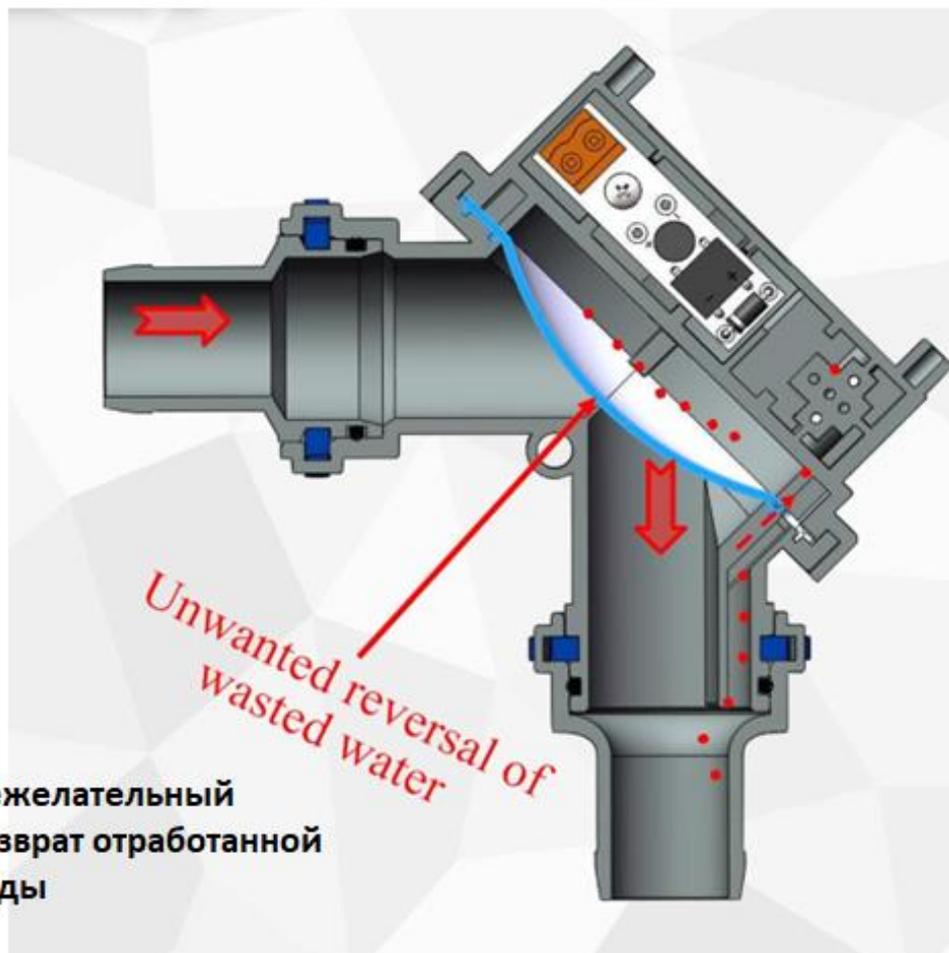


# 1. Анализ причин отказов-1

## **Анализ причин – нежелательный возврат отработанной воды**

1. При установке клапана выбора места в напольный гидроблок, и если его расположение не соответствует требованиям инструкции, то высок риск возврата отработанной воды в рабочую полость.
2. При установке клапана выбора места во встроенный гидроблок и если используется только слюноотсос, то риск снижается. Если в клинике используется слюноотсос и пылесос, а также используются дезинфицирующие жидкости для ежедневной промывки труб, то увеличивается риск возврата отработанной воды в рабочую полость.

### 3. Советы по сборке модели J06-0107

- Допустимо устанавливать во встроенный гидроблок только в вертикальном положении
- Недопустимо устанавливать в напольный гидроблок

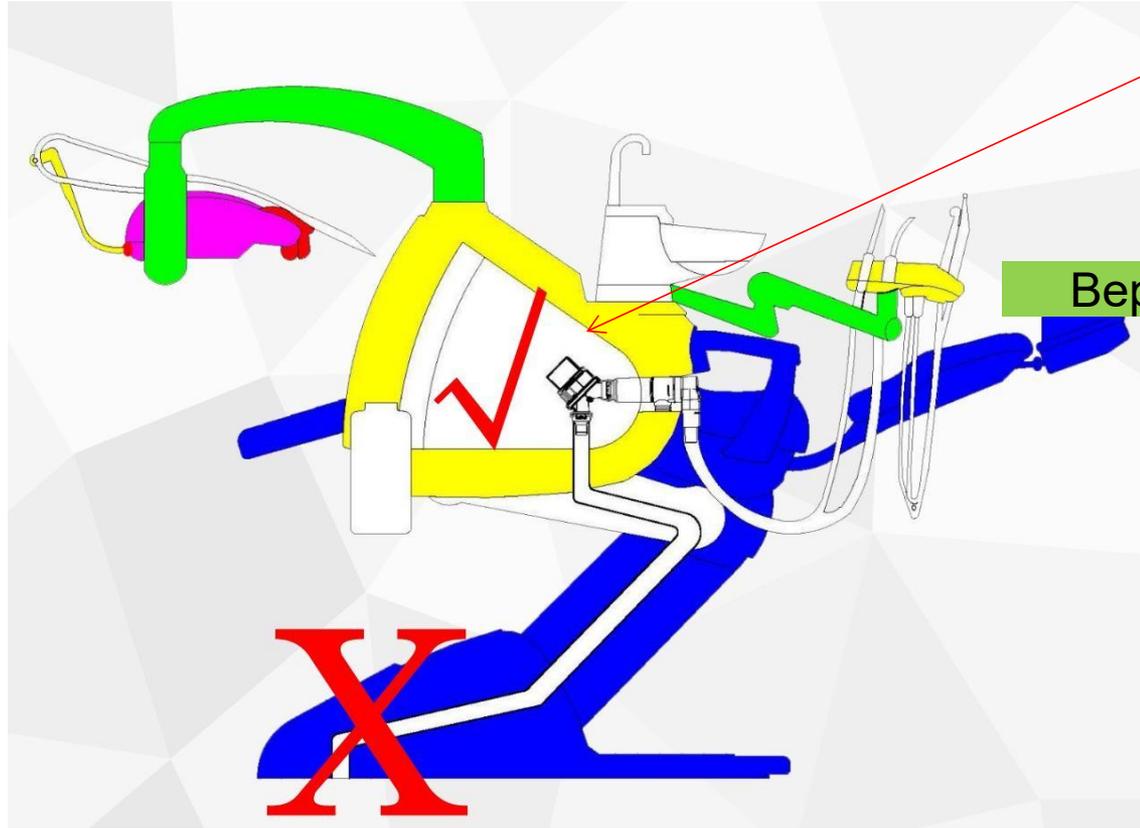

Вертикальное положение

